

Technische Information TI-1/2017 Service Letter SL-1/2017

1. Technische Angaben

1.1 Betroffene Komponenten

Alle f.u.n.k.e. VHF-Funkgeräte der Baureihen:

ATR833S PN: **833S-(C001)-(000)**
SN: **90000117-90024317**

ATR833S PN: **833S-(C002)-(000)**
SN: **90024417-90038117**

Nur betroffen sind Geräte mit Software 1.00+1.01
(Software-Version kann im Konfigurationsmenü
angezeigt werden).

Die Auslieferung der betroffenen Geräte erfolgte vom
14.02.2017 bis 11.04.2017.

1.2 Gegenstand

Betroffene Software-Version: 1.00+1.01

1.3 Vorgang

1.3.1 Fehlerbeschreibung

Wird eine Frequenz mit einem MHz Wert zwischen
118 und 135 und einem kHz Wert von 975 im 25 kHz
Modus bzw. 990 im 8.33 kHz Modus mit MEM
abgespeichert, so wird diese nach dem nächsten
Einschalten des Gerätes auf einen kHz Wert von 000
gesetzt. Somit ist es möglich, dass eine andere
Frequenz verwendet wird als ursprünglich, evtl. mit
einem Namen, abgespeichert wurde. Es wird jedoch
immer die Frequenz eingestellt, die auch als aktive
Frequenz angezeigt wird.

1.3.2 Sofortmaßnahme

Die Aktualisierung der Software kann nur vom
Hersteller durchgeführt werden. Hierzu senden Sie
bitte das Funkgerät bis spätestens 31.12.2017 an:

f.u.n.k.e. AVIONICS GmbH
Heinz-Strachowitz-Str. 4
DE-86807 Buchloe

1. Technical Details

1.1 Components affected

All f.u.n.k.e. VHF-Transceiver of the type:

ATR833S PN: **833S-(C001)-(000)**
SN: **90000117-90024317**

ATR833S PN: **833S-(C002)-(000)**
SN: **90024417-90038117**

This only affects equipment with Software 1.00+1.01
(Software-Version can be displayed in the setup
menu).

These units were delivered from 14th Febr. 2017 to
11th April 2017.

1.2 Subject

Affected Software-Version: 1.00+1.01

1.3 Reason

1.3.1 Error description

When a frequency with a MHz value between 118 and
135 and a kHz value of 975 in 25 kHz mode or 990 in
8.33 kHz mode is stored with MEM, the kHz value of
this frequency is set to 000 after next power on.
Therefore it is possible that a different frequency is
used than was stored before, possibly with an
assigned name. However the frequency which is
displayed as active one is always set at the radio.

1.3.2 Immediate Action

The software upgrade can only be performed by the
manufacturer. Please send the transceiver at the latest
31th Dec. 2017 to the following address:

f.u.n.k.e. AVIONICS GmbH
Heinz-Strachowitz-Str. 4
DE-86807 Buchloe

f.u.n.k.e. AVIONICS GmbH Heinz-Strachowitz-Str. 4 DE-86807 Buchloe DE.21G.0078 / DE.145.0436	TI-1/2017 SL-1/2017	
---	------------------------	---

Informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage
www.funkeavionics.de

Please inform yourself at our homepage
www.funkeavionics.de

Folgen Sie den Anweisungen auf dieser Seite und lassen Sie sich eine RMA Nummer zuweisen. Senden Sie dann ihr Funkgerät zum kostenfreien Update an uns.

Follow the instruction there, activate an RMA-Number, and send the transceiver to the free update with the RMA Number to us.

2. Sonstiges

Ab software version 1.02 ist dieser Fehler behoben.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Susanne Oppelt
Leiter Qualitätsmanagement
Tel.: 08241-80066-49
Fax.: 08241-80066-99
Email: susanne.oppelt@funkeavionics.de

2. Remarks

From software version 1.02 this bug is fixed.

For questions and assistance please contact:

Susanne Oppelt
Head of Quality Management
Tel.: 08241-80066-49
Fax.: 08241-80066-99
Email: susanne.oppelt@funkeavionics.de

2.1 Mitgeltende Unterlagen

Keine

2.1 Applicable documents

None

2.2 Allgemeine Information

Keine

2.2 General Information

None